

抚松县文化广播电视和旅游局文件

抚松县文广旅局举一反三开展问题隐患排查 查整改落实情况

抚松县文广旅局针对省安委会及省安委会办公室印发的通报、督促整改函、提示函等，报请县委、县政府，聘请2名专家，对万达度假区、华美胜地度假区等重点景区开展全覆盖、地毯式安全隐患排查整治，共排查安全隐患55个，全部整改完毕，情况如下：

附件：《安全隐患整改专项督办单1.5》 《隐患整改进度》

抚松县文化广播电视和旅游局

2023年3月9日



安全隐患整改专项督办单

签发人：曲鑫

时间：2026年1月8日

根据《吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司安全生产监督管理办法》及公司安委会工作部署，2026年1月5日抚松县应急管理局外部专家对度假区进行安全检查，隐患具体问题见附件，请立即组织整改，于1月18日前将整改回复报送物业安监部。

截止于1月22日，对于本次检查过程中发现的32条隐患，已经整改了27项目。对于未整改完毕的五项，已经制定了计划，按照计划进行整改，完成闭环。

联系人：徐磊

联系电话：15043940736

安全隐患排查清单






2026年1月8日

序号	责任部门 (单位)	责任人 (部门)	存在问题	整改时间	问题照片	整改照片
1	原乡客栈	荆玉泽	厨房配电间空调配电箱无安全警示标识。	1月18日		
2	原乡客栈	荆玉泽	配电间存放便携式丁烷气瓶。	1月18日		
3	原乡客栈	荆玉泽	办公室内消防呼吸器过期。	1月18日		
4	原乡客栈	荆玉泽	下消防栓阀门井未按有限空间管理	1月18日		

5	瑞士酒店	于海斌	柴油发电机房储油间孔洞未封堵。	1月18日		 <p>地址: 127-200-317 电话: 47-968650 手机: 139-1044-9197 网址: 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司</p>
6	瑞士酒店	于海斌	柴油发电机房无应急照明。	1月18日		 <p>地址: 127-200-317 电话: 47-968650 手机: 139-1044-9197 网址: 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司</p>
7	瑞士酒店	于海斌	柴油发电机房配电柜无安全警示标识。	1月18日		 <p>地址: 127-200-317 电话: 47-968650 手机: 139-1044-9197 网址: 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司 天津中法石油有限公司</p>
8	地中海酒店	赵永强	热水机组间储气罐压力表、安全阀未定期检验。	1月18日		
9	地中海酒店	赵永强	消防值班室电气火灾监控设备报总故障，显示报警信息未及时处理。	1月18日		

10	地中海酒店	赵永强	地下疏散走道储存便携式丁烷气瓶、化学清洗剂、油漆等易燃、易爆危险物品。	1月18日		
11	地中海酒店	赵永强	地下污水间防火门闭门器损坏。	1月18日		
12	地中海酒店	赵永强	三楼厨房燃气入户总管阀门处未设置与自动切断阀连锁的可燃气体探测器。	1月18日		
13	地中海酒店	赵永强	三楼厨房燃气总管道压力表未定期检验。	1月18日		
14	松果里酒店	江燕	厨房燃气管道旁存有可燃物。	1月18日		

15	松果里酒店	江燕	厨房后侧安全出口锁闭。	1月18日		
16	松果里酒店	江燕	酒店消火栓未张贴使用说明。	1月18日		
17	行政办公楼	曲鑫	消防控制室值班记录不完善。	1月18日		
18	行政办公楼	曲鑫	火灾报警控制器存在故障未及时维保。	1月18日		
19	行政办公楼	曲鑫	消防控制室安全出口缺少指示牌。	1月18日		

20	行政办公楼	曲鑫	办公楼内消火栓箱门处未张贴使用说明。	1月18日		
21	行政办公楼	曲鑫	办公楼一楼强电井缺少绝缘胶垫和应急照明灯。	1月18日		
22	乐园管理部	卜祥征	景区观光车未进行特种设备使用登记并定期检测。	1月18日		
23	员工宿舍	曲鑫	各宿舍楼缺少疏散示意图。(两侧楼梯口处制作标识)	1月18日		

24	员工宿舍	曲鑫	1号楼宿舍楼负一层安全出口锁闭。	1月18日		
25	食堂	曲鑫	食堂就餐区及后厨部分疏散指示标识电源线路故障。	1月18日		
26	食堂	曲鑫	厨房配电箱箱门跨接线断裂。	1月18日		
27	食堂	曲鑫	厨房防火门闭门器损坏。	1月18日		

28	食堂	曲鑫	室外燃气表缺少可燃气体探测器。	1月18日		
29	食堂	曲鑫	厨房后侧安全出口锁闭。	1月18日		
30	食堂	徐勤良	燃气阀门间内存放杂物。	1月18日		
31	食堂	徐勤良	厨房灶具未安装熄火保护器。	1月18日		

32

物业

曲鑫

污水站内固定式、
便携式可燃气体
探测器应定期检
测。

1月18日



隐患整改结果

对应序号	隐患内容	整改结果
1.1	四楼会议室2个安全出口标识牌不亮。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第10.3.5条规定。	
1.2	楼内防烟面罩已过期（2025.12）。不符合《消防产品现场检查判定规则》（XF588-2012）第6.13.2条要求。	
1.3	中部疏散楼梯三楼、四楼未设置应急照明灯。不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第10.1.9条要求。	

1.4	二楼电梯对面消防栓被遮挡。不符合《中华人民共和国消防法》（主席令第81号）第二十八条要求。	
1.5	地下配电室未设置应急照明灯、挡鼠板，未张贴安全管理制度和操作规程。不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第10.1.11条要求。	
1.6	地下配电室旁边仓库电源线路搭接在金属框架上未做穿管保护，仓库内有动火作业痕迹（无齿锯、电焊条）。不符合《人员密集场所消防安全管理规定》（GB/T40248-2021）第7.9.1条要求。	


1.7	楼内多数疏散指示标识不亮，已达到使用寿命建议更换。不符合《消防安全标志第1部分：标志》（GB2894-2008）第6.1条要求。	
1.8	员工食堂燃气表周围存有可燃物，电源线路搭在燃气管道上。不符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第10.2.31条要求。	
1.9	园区内污水井及水箱应按有限空间管理。不符合《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二条要求。	

1.10	办公区地下设备间走廊未设置应急照明灯。不符合《建筑设计防火规范》第10.3.3条规定要求。	
1.11	办公区地下配电室七氟丙烷气瓶未定期检测。不符合《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）第8.0.1条要求。	
2.1	3号、5号宿舍楼一楼配电间缺少应急灯、挡鼠板，未与宿舍楼形成有效防火分隔（防火门、防火窗）。不符合《建筑设计防火规范》第10.3.2条规定要求。	

2.1	多数宿舍楼常闭式防火门闭门器老化，无法保证自动关闭，建议更换。不符合《防火门监控系统技术要求》（GB29364-2012）第4.2.2条规定。	
2.3	10号、11号高层宿舍建筑未设置“一楼一牌”。不符合《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条要求。	
2.4	宿舍楼未设置消防救援窗。不符合《建筑设计防火规范》第7.2.4条规定。	

2.5	10号宿舍楼一楼小安全出口锁闭。不符合《人员密集场所消防安全管理规定》（GB/T40248-2021）第7.5.2条要求。	
2.6	10号、11号宿舍楼内部分烟感报警器已经脱落。不符合《中华人民共和国消防法》（主席令第81号）第十六条要求。	
2.7	11号宿舍楼高位水箱间内未设置应急照明灯。不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第10.1.11条要求。	

6.1	1.厨房安全出口被货物遮挡。不符合《人员密集场所消防安全管理规定》（GB/T40248-2021）第7.5.2条要求。	
6.2	2.室内消火栓被货物遮挡。不符合《人员密集场所消防安全管理规定》（GB/T40248-2021）第7.6.9条要求。	
7.1	厨房传菜口与顾客就餐区无有效防火分隔（防火玻璃）。不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第4.1.1条要求。	

7.2	后侧疏散门上安全出口标识牌故障。不符合《中华人民共和国消防法》（主席令第81号）第十六条要求。	 A photograph showing a glass exit door. Above the door, there is a green illuminated sign with the Chinese characters '安全出口' (Exit) and the English word 'EXIT'. The sign appears to be non-functional or partially obscured. The door is set in a dark frame, and the background shows an outdoor area with a brick building.
-----	---	--